

## Отчет о регулировке

Начало: 17.07.2016 08:19:44 Окончание: 17.07.2016 10:02:50  
 Модель автомобиля: Europa > Mitsubishi > Pajero/Montero/Shogun > V Серии > 2007- (V80/V90) > LWB  
 (Длинная колесная база) (V90)  
 Мастер: Administrator Общее время: 01 часов, 43 минут  
 Клиент:  
 Номер автомобиля: n111bv36 Пробег: 0 VIN:

Наименование:	Нормативы		Отчет о регулировке	
	Мин.	Макс.	Начальное	Конечное

## Передний мост

Развал: левый	-0°30'	+0°30'	✓ -0°13'	✓ -0°02'
Развал: правый	-0°30'	+0°30'	✓ +0°08'	✓ -0°08'
Развал: общий	-0°30'	+0°30'	✓ +0°21'	✓ -0°06'
Схождение: левое	+0°00'	+0°12'	✓ +0°03'	✓ +0°05'
Схождение: правое	+0°00'	+0°12'	✓ +0°03'	✓ +0°05'
Схождение: суммарное	+0°00'	+0°24'	✓ +0°06'	✓ +0°11'
Продольный наклон шкворня: левый	+2°31'	+4°31'	✓ +3°19'	✓ +3°39'
Продольный наклон шкворня: правый	+2°31'	+4°31'	✓ +3°05'	✓ +3°50'
Продольный наклон шкворня: общий	-0°30'	+0°30'	✓ -0°14'	✓ +0°11'
Поперечный наклон шкворня: левый	+11°00'	+12°00'	✓ +11°19'	✗ +10°40'
Поперечный наклон шкворня: правый	+11°00'	+12°00'	✗ +10°57'	✗ +10°51'
Поперечный наклон шкворня: общий	---	---	-0°22'	+0°10'
Смещение моста	---	---	+0°12'	+0°07'

## Задний мост

Развал: левый	-0°30'	+0°30'	✓ -0°16'	✓ +0°04'
Развал: правый	-0°30'	+0°30'	✓ -0°05'	✓ -0°05'
Развал: общий	---	---	+0°11'	-0°09'
Схождение: левое	+0°00'	+0°12'	✓ +0°00'	✓ +0°07'
Схождение: правое	+0°00'	+0°12'	✓ +0°07'	✓ +0°06'
Схождение: суммарное	+0°00'	+0°24'	✓ +0°07'	✓ +0°13'
Смещение моста	---	---	+0°06'	-0°01'
Угол движения	---	---	-0°03'	+0°00'

## ВНИМАНИЕ!

В результате эксплуатации автомобиля с неотрегулированными углами установки колес возникает неравномерный износ шин. Как следствие после регулировки возможно возникновение бокового увода автомобиля. При наличии подобного остаточного явления просим Вас заехать в автосервис в течение 3-х дней после регулировки в смену, производившую работу.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!