

Информационное письмо :	CS-12-002
МОДЕЛЬ :	V80 / V90
ГРУППА :	37
ТЕМА :	Стук в рулевой рейке

1. ОПИСАНИЕ:


Возможны жалобы владельцев на стук при вращении рулевого колеса на месте или при движении по неровностям.

2. ПРИЧИНА:

Между упором рейки и крышкой должен сохраняться зазор. Тем не менее, при приложении повышенного усилия упор рейки касается крышки, и, таким образом, может возникать стук.

3. ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЕЙ:


Модели : V80 / V90
 VIN/Chassis number : Все
 Затронутые рынки : Россия, Украина

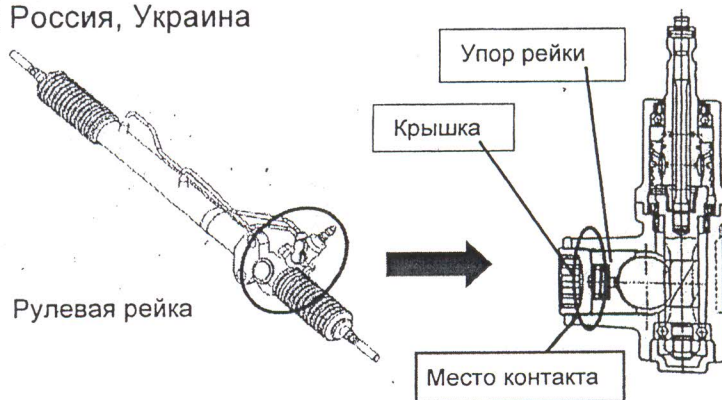

4. МЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ:

На основании жалобы владельца, проведите проверку согласно приведенной ниже схеме.

Если в результате проверки выявляется необходимость установки ремонтного комплекта, проведите работы согласно приведенной ниже методике ремонта.

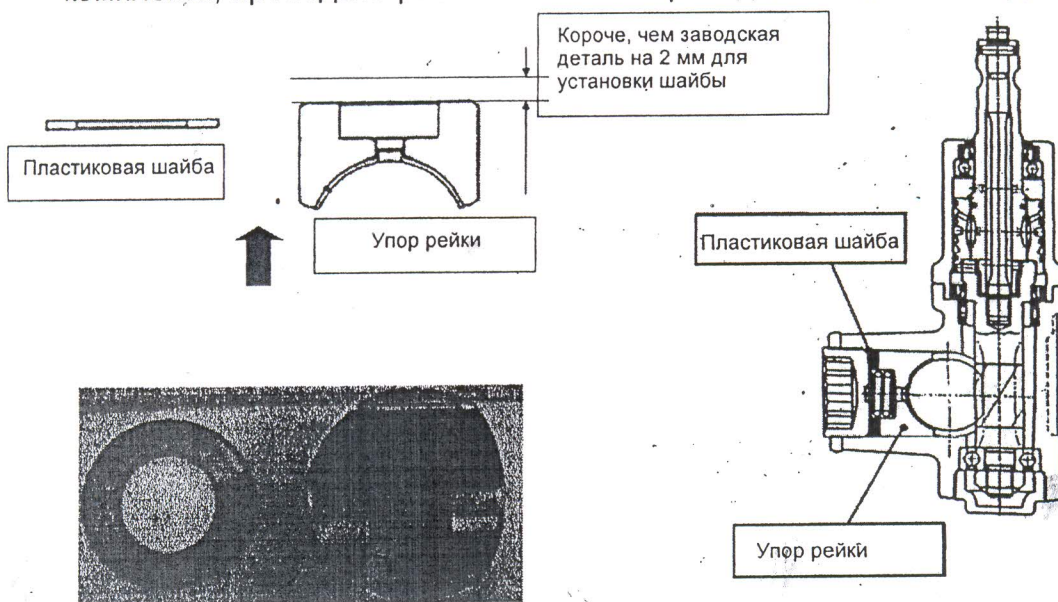

Примечание: По всем возникающим вопросам обращайтесь в Отдел послепродажного сопровождения.